

مشهد طراحی

یک موتور القای سه فاز 50Hz قفس سنجابی با سرعت سنکرون 1500 r.p.m ، 2.2 KW و 400V طراحی کنید. ماشین بر روی ستاره وصل شده اندازگی می شود. بازده موتور در بار کامل 0.8 و ضریب توان 0.825 می باشد. عایق ده A که از آن درجه حرارت حد اکثر مجاز آن 150°C در این ماشین بکار رفته است.

حل -

ابعاد اصلی

$$n_s = \frac{1500}{60} = 25 \text{ rps}$$

$$p = \frac{2f}{n_s} = \frac{2 \times 50}{25} = 4$$

ماشین در بار با سیم با مقاومت فوضه شود و لذا قیمت آن مورد توجه خاصی بوده و در این رابطه مشخصه ها عملکرد آن مانند بازده و ضریب توان می تواند فدای خود را بگذرد. در این گونه ماشین ها AC و Bqv باید بزرگتر انتخاب شوند.

$$B_{qv} = 0.44 \text{ wb/m}^2$$

$$a_c = 21000$$

$$k_w = 0.955$$

$$Q = \frac{2.2}{0.8 \times 0.825} = 3.33 \text{ KVA}$$

$$C_o = 11 \text{ Kw } B_{qv} a_c \times 10^{-3} = 11 \times 0.955 \times 0.44 \times 21000 \times 10^{-3} = 97$$

$$D^2 L = \frac{Q}{C_o n_s} = \frac{3.33}{97 \times 25} = 0.001375 \text{ m}^3 = 1375 \text{ cm}^3$$

برای طرح اقتصادی L باید بین 1.5 تا 2 باشد.
 $\frac{L}{D} = 1.5$ باید نظر گرفت

$$\frac{L}{\pi D} = 1.5 \quad \text{یا} \quad \frac{L}{D} = 1.18$$

$$D^2 \times 1.18 D = 1375 \Rightarrow D = 10.5 \text{ cm}, L = \frac{1375}{(10.5)^2} = 12.5 \text{ cm}$$

$$r = \frac{\pi D}{p} = \frac{\pi \times 10.5}{4} = 8.25 \text{ cm}$$

طول هسته 12.5 cm بوده و لذا بر مبنای تدبیر نسبی نیازی نیست.

$$r_1 = 1.25 \text{ cm} \quad \text{طول ناخالص آهن} \quad L_1 = 0.9 \times 12.5 = 11.25 \text{ cm}$$

ورقای Lohys بقیات 0.5mm برای این ماشین بکار برده می شود.
طرح استاده

سیم بچی - ماشین باید برای انتقال سنگ طرح شود چون راه لنه از ستاره سنگ در در.
ولتاژ فرکانس استاده $E_s = 400V$

$$\Phi_m = B_{av} \tau L = 0.44 \times 0.0825 \times 0.125 = 4.54 \times 10^{-3} \text{ wb}$$

$$T_s = \frac{E_s}{4.44 f \Phi_m K_{ws}} = \frac{400}{4.44 \times 50 \times 4.54 \times 10^{-3} \times 0.955} = 416$$

گام سیم باید بین 2.5 تا 7.5 سانتی متر باشد ولی می تواند برابر سیم های نیمه سیم لقه از 1.5 cm باشد.

$$q_s = 2 \text{ سیم در قطب در فاز}$$

$$S_s = 3 \times 4 \times 2 = 24 \text{ سیم های قطب استاده}$$

$$D_{ss} = \frac{\pi \times 105}{24} = 3.75 \text{ cm گام سیم استاده}$$

$$\text{تعداد قطب های استاده} = 6T_s = 6 \times 416 = 2496$$

$$Z_{ss} = \frac{2496}{24} = 104 \text{ تعداد سیم های استاده}$$

سیم بچی زنجیری در سیم های نیمه سیم دو زلقه ای استاده بکار می رود. سیم بچی زنجیری سیم بچی یک طبقه ای است که تعداد قطب بچی استاده مساوی تعداد سیم های استاده است یعنی در اینجا 104.

$$C_s = \frac{\text{سیم ها}}{\text{قطب}} = \frac{24}{4} = 6 \text{ گام بچی}$$

ولتاژ بچی در سیم بچی زنجیری نباید بزرگ باشد، لذا گام بچی 5 سانتی متر است. لوله بچی باید از یک گام سیم کوتاه تر باشد.

$$\alpha = \frac{1}{6} \times 180 = 30^\circ \text{ زاویه کوتاه شدن گام}$$

$$K_p = \cos \alpha / 2 = 0.9659 \text{ ضریب گام}$$

$$K_d = \frac{\sin \sigma / 2}{q \sin \sigma / 2q} = \frac{\sin 30^\circ}{2 \sin 15^\circ} = 0.966 \text{ ضریب توزیع}$$

$$K_w = K_d \cdot K_p = 0.966 \times 0.9659 = 0.934$$

مشخصات هادی

جریان هر فاز استاتور $I_s = \frac{2.2 \times 10^3}{3 \times 400 \times 0.8 \times 0.925} = 2.77 \text{ A}$

جریان خطی استاتور $= \sqrt{3} \times 2.77 = 4.8 \text{ A}$

با انتخاب گواش 4.81 mm^2 سطح مقطع هادی لازم $= \frac{2.77}{4} = 0.6925 \text{ mm}^2$

قطر هادی کت لازم $= 0.94 \text{ mm}^2$

از جدول استاندارد نزدیکترین هادی استاندارد دارای قطر: 0.95 mm کت

مساحت مقطع هادی مورد استفاده استاتور $A_s = \frac{\pi}{4} (0.95)^2 = 0.709 \text{ mm}^2$

گواش جریان برابر هادی استاتور $\delta_s = \frac{2.77}{0.709} = 3.91 \text{ A/mm}^2$

قطر هادی لعابدار $d_1 = 1.041 \text{ mm}$

از جدول

ابعاد سیم

فضای لازم برای هادیهای کت در سیم $= 2s_1 \cdot A_s = 104 \times 0.709 = 73.6 \text{ mm}^2$

ضریب تقابل سیمها 0.4

مساحت سیم $= \frac{73.6}{0.4} = 184 \text{ mm}^2$

قبل از انتخاب ابعاد سیم با سطح فوق باید عرض حداقل رنده را که گواش را در حدود رنده نمی‌گذرد پیدا نمود. گواش را حد اکثر همان 1.7 wb/m^2 است. عرض حداقل رنده استاتور

$(Wt)_{min} = \frac{\Phi_m}{1.7 \times \frac{S_s}{\rho} \cdot L_i} = \frac{4.54 \times 10^{-3}}{1.7 \times \frac{24}{4} \times 0.1125} = 0.00395 \text{ m} = 3.95 \text{ mm}$

کت رنده با عرض کت 6mm در نظر گرفته شود. ابعاد سیم شرح زیر است!

طبق شکل 10 ابعادی را 1mm و کت را 3mm بگیریم.

عرض سیم در رنده $= \frac{\pi(105 + 2 \times 4 + 2h)}{24} - 6 = 8.8 \text{ mm}$

فرض کنیم h ارتفاع سیم باشد



عرض سیم در رنده کت $= \frac{\pi(105 + 2 \times 4 + 2h)}{24} - 6 = 8.8 \frac{\pi h}{12} \text{ mm}$

مساحت کت هادی در سیم $= \frac{1}{2} h (8.8 + \frac{\pi h}{12} + 8.8) = 184 \text{ mm}^2 \Rightarrow h = 17 \text{ mm}$

عمق سب در تانک = $8.8 + \frac{\pi \times 17^2}{12} = 13.2 \text{ mm}^2$

ضخامت با مانده کده مغزیه (عمق سب) $d_{ss} = 17 + 4 = 21 \text{ mm}$

وضعیت لایه و عمق در سطح b و مدلس

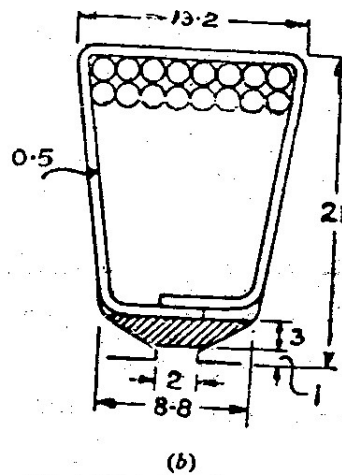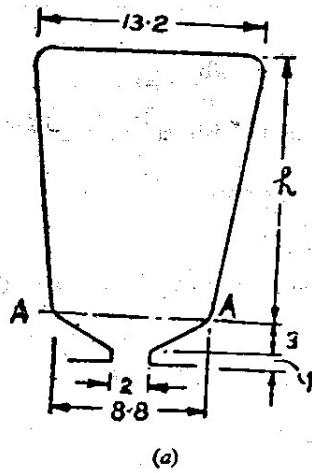

طول حلقه متوسط $L_{mts} = 2L + 2.3r + 2h = 2 \times 12.5 + 2.3 \times 8.25 + 24 = 68 \text{ cm}$

وزن سب $W_{ts} = 6 \text{ mm} = 0.006 \text{ m}$

وزن سب در تانک

گاز در تانک $= \frac{\Phi_m}{\frac{S_s}{\rho} \cdot W_{ts} \cdot L_i} = \frac{4.54 \times 10^{-3}}{\frac{24}{4} \times 0.006 \times 10.1125} = 1.12 \text{ wb/m}^2$

این مقدار خوب است (ص) اسباب وجود سب و نیز در تانک در جگای کم کار می کند.

ارتفاع لایه سب در تانک = ضخامت سب = 21 mm

لایه سب

$= \frac{4.54}{2} \times 10^{-3} = 2.27 \times 10^{-3} \text{ wb}$

سب در تانک

گاز در تانک 1.2 wb/m^2 وزن سب

مساحت سطح سب $A_{cs} = \frac{2.27 \times 10^{-3}}{1.2} = 1.89 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

ضخامت سب در تانک $d_{cs} = \frac{1.89 \times 10^{-3}}{0.1125} = 0.0168 \text{ m} = 1.68 \text{ cm}$

$d_{cs} = 1.7 \text{ cm}$

گاز در تانک $B_{cs} = \frac{1.68}{1.7} \times 1.2 = 1.185 \text{ wb/m}^2$

قطر خلیج سب در تانک $D_o = D + 2d_{ss} + 2d_{cs} = 10.5 + 2(21 + 1.7) = 1.81 \text{ cm}$

طرح روتور - فاصله هدانی $\phi = 0.2 + 2\sqrt{DL} = 0.2 + 2\sqrt{0.105 \times 0.125} = 0.43 \text{ mm}$
 این فاصله هدانی جرات مقاطع کتله بزرگ ایما دهنده روتور و باید که صیر انتخاب شود. بار ابعاب جدول
 فاصله هدانی 0.3 mm مناسب است. $\phi = 0.3 \text{ mm}$

قطر روتور $D_r = D - 2\phi = 10.5 - 2 \times 0.03 = 10.44 \text{ cm}$

سپارهای روتور تعداد سپارهای روتور را $S_r = 22$ در نظر بگیریم. نتیجه تریب
 $S_s = 24$ و $S_r = 22$ ایما رسوده است که رماشین های کدیب خندان لتری در بر ندارد.
 گام سپار روتور در فاصله هدانی $\lambda_{sr} = \frac{\pi D_r}{S_r} = \frac{\pi \times 10.44}{22} = 1.49 \text{ cm}$

میع های روتور

$I_b = \frac{2m_s K_{ts} T_s}{S_r} \cdot I_s \cos \phi = \frac{2 \times 3 \times 0.934 \times 416}{22} \times 2.77 \times 0.825 = 244 \text{ A}$

برای ببت آوردن گتور راه اندازی خوب باید چکال و بیان بزرگ در میع های روتور بکار بریم
 چکال و بیان روتور را $\delta_b = 6 \text{ A/mm}^2$ در نظر بگیریم.

مساحت کرم میع روتور $a_b = \frac{244}{6} = 40.7 \text{ mm}^2$


هاری مورد استفاده از جدول 7 mm ضخامت و 6.5 mm عرض دارد.

مساحت میع مورد استفاده $a_b \approx 44.6 \text{ mm}^2$

سپار مورد استفاده در شکل زیر داده شده است

عرض سپار روتور $W_{sr} = 6.8 \text{ mm}$

ضخامت سپار روتور $d_{sr} = 9.3 \text{ mm}$

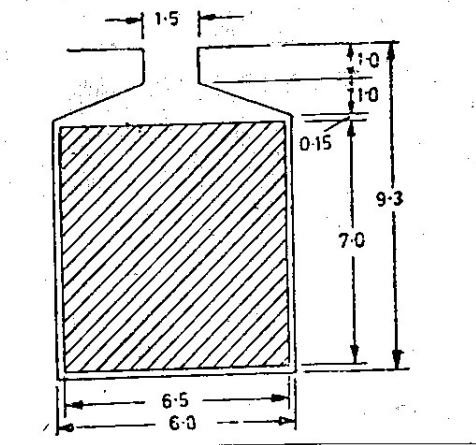

قبل از انتخاب تراش ابعاد سیارهای رولدر چگالی را در دندانه رولدر در بر سر دندانه را باید امتحان کرد.

$$W_s = \frac{\pi(10.44 - 2 \times 0.99)}{22} = 1.2 \text{ cm}$$

$$W_t = 1.22 - 0.68 = 0.54 \text{ cm}$$

$$W_r = \frac{\Phi_m}{\frac{S_r \cdot L \cdot W_s}{p}} = \frac{2.54 \times 10^{-3}}{\frac{22}{4} \times 0.1125 \times 0.0054} = 1.36 \text{ Wb/m}^2$$

این چگالی را در جدول مجاز قرار داد


میلها با باند از یک کام سیار یک میگردند. میله ها در هر طرف هسته استند 1.5 cm کمتر سر یافته و سیار تمامه متر بعد از آن از هر طرف نیم قطر هسته استند بدقت میگردند.

$$L_b = 12.5 + 2 + 1.5 + 1 = 16.5 \text{ cm}$$

$$r_b = \frac{0.021 \times 0.165}{44.6} = 0.776 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$I_b = L_b^2 r_b = 244^2 \times 0.776 \times 10^{-4} = 4.62 \text{ W}$$

$$S_r I_b = 22 \times 4.62 = 101 \text{ W}$$

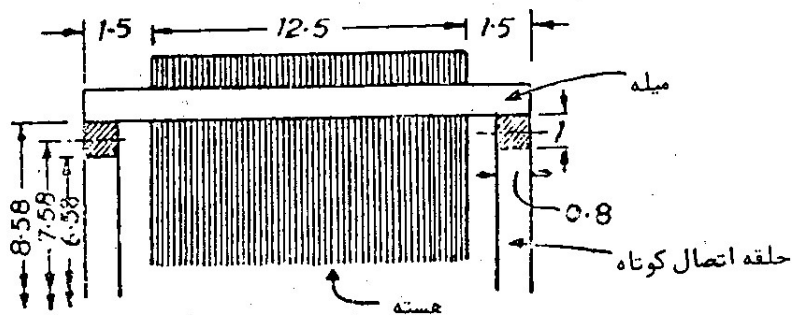

حلقه های اتصال کوتاه

$$I_b = \frac{S_r I_b}{\pi p} = \frac{22 \times 244}{\pi \times 4} = 428 \text{ A}$$

$$\delta_e = 6 \text{ A/mm}^2 \text{ در نظر میگیریم}$$

$$A_e = \frac{428}{6} = 71.3 \text{ mm}^2$$

با استفاده از حلقه اتصال کوتاه به مقطع 10 x 8 mm

$$d_e = 10 \text{ mm}$$

$$t_e = 8 \text{ mm}$$

$$A_e = 80 \text{ mm}^2$$

قطر خارج حلقه اتصال کوناه = قطر روتور درته سیاهای روتور = $10.44 - 2 \times 0.93 = 8.58 \text{ cm}$

قطر داخل حلقه اتصال کوناه = $8.58 - 2 d_e = 6.58 \text{ cm}$

قطر وسط حلقه اتصال کوناه $D_e = 7.58 \text{ cm}$

مقاومت حرقله $r_e = \frac{\rho T D_e}{a_e} = \frac{0.021 \times \pi \times 10.0758}{80} = 0.625 \times 10^{-4} \text{ ل}$

تلفات مس در حلقه اتصال کوناه = $2 L_e^2 r_e = 2 \times 428^2 \times 0.625 \times 10^{-4} = 23 \text{ و}$

تلفات کل مس = $101 + 23 = 124 \text{ و}$

تلفات مس روتور = $\frac{S}{1-S} = \frac{S}{1-S} \Rightarrow S = 5.3\%$ نظریه کامل

که برای ماشین 2.2 ک مناسب است.

هسته روتور مقدار ضخامت هسته روتور در فاصله استاتور در نظر گرفته می شود.

ضخامت هسته روتور $d_{cr} = 1.7 \text{ cm}$

چگالی شار در هسته روتور $B_{cr} = 1.185 \text{ wb/m}^2$

قطر داخل ورق روتور $D_i = D_r - 2 d_{sr} - 2 d_{cr} = 10.44 - 2 \times 0.93 \times 1.7 = 5.18 \text{ cm}$

جریان بهاری

جریان مغناطیس کننده

نیروی محرکه مغناطیسی لازم برای اجزاء مختلف مدار مغناطیسی در زیر محاسبه می شود:

۱- فاصله هوائ

$\frac{\text{دهانه سیم}}{\text{طول فاصله هوائ}} = \frac{2}{0.3} = 6.66$

از شکل مربوط به ضریب گام استاتور با 6.66 برابر سیم های نسیم باز $K_{cs} = 0.68$ خواهد بود. از مدار مربوط به ضریب جمع فاصله هوائ برابر سیم های استاتور

$K_{gsr} = \frac{J_{sr}}{J_{sr} - K_{cs} \omega} = \frac{1.375}{1.375 - 0.68 \times 0.2} = 1.11$

برای سیم های کوناه $\frac{\text{دهانه سیم}}{\text{طول فاصله هوائ}} = \frac{1.5}{0.3} = 5 \Rightarrow K_{cs} = 0.6$

سیم های کوناه برای ضریب جمع فاصله هوائ برابر $K_{gsr} = \frac{J_{sr}}{J_{sr} - K_{cs} \omega} = \frac{1.49}{1.49 + 0.6 \times 0.5} = 1.064$

ضریب جمع برای سیم‌ها: $K_{gs} = K_{gss} \cdot K_{gsr} = 1.11 \times 1.064 = 1.18$
 ضریب تعدیل اندام: $K_d = 1$

ضریب جمع فاصله‌ها: $K_g = K_{gs} \cdot K_d = 1.18 \times 1 = 1.18$

مساحت فاصله‌ها: $A_g = \frac{\pi D}{p} L = \frac{\pi \times 0.105}{4} \times 0.125 = 0.0103 \text{ m}^2$

$B_{g60} = 1.36 \text{ Bar} = 1.36 \times 0.44 = 0.6 \text{ wb/m}^2$

طول مؤثر فاصله‌ها: $l_{ge} = 1.18 \times 0.3 = 0.354 \text{ mm}$

نیروی محرکه مغناطیسی لازم برای فاصله‌ها: $AT_g = 800000 B_{g60} l_{ge} = 800000 \times 0.6 \times 1.18 \times \frac{0.3}{1000} = 170 \text{ A}$

۲- رنده استاتور

رنده استاتور دارای لولای فولاد و فولاد $w_{ts} = 6 \text{ mm}$ می‌باشد.

مساحت رنده در قطب: $S = \frac{S_s}{p} \cdot w_{ts} \cdot L_i = \frac{24}{4} \times \frac{6}{1000} \times 0.1125 = 4.05 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

چگالی رنده استاتور

$B_{ts} = \frac{4.54 \times 10^{-3}}{4.05 \times 10^{-3}} = 1.12 \text{ wb/m}^2$

$B_{ts60} = 1.36 \times 1.12 = 1.52 \text{ wb/m}^2$

مقاومت بالین نیروی محرکه مغناطیسی بر مبنای شکل مربوطه برابر فولاد $at_{ts} = 1200 \text{ A/cm}^2$ است.

ارتفاع رنده استاتور $= 21 \text{ mm}$

نیروی محرکه مغناطیسی لازم برای رنده استاتور $= 1200 \times \frac{21}{1000} = 25 \text{ A}$

۳- هسته استاتور

مساحت هسته استاتور $A_{cs} = L_i d_{cs} = 0.1125 \times 0.017 = 1.915 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

چگالی هسته استاتور $= \frac{4.54 \times 10^{-3}}{2 \times 1.915 \times 10^{-3}} = 1.185 \text{ wb/m}^2$

طول مسیر مغناطیسی در هسته استاتور

$L_{cs} = \frac{\pi(D + 2d_{ss} + d_{cs})}{3p} \text{ cm} = \frac{(10.5 + 2.1 + 1.7)}{3 \times 0.4} = 0.043 \text{ m}$

مقاومت با چگالی 1.85 wb/m^2 نیروی محرکه مغناطیسی بر مبنای ضمیمه $at_{cs} = 280 \text{ A}$

نیروی محرکه مغناطیسی لازم برای هسته استاتور $AT_{cs} = 280 \times 0.43 = 12 \text{ A}$

۴- دندان روتدر - عرض دندان روتدر در $\frac{1}{3}$ ارتفاع از طرف تنگ است

$$= W_{tr \frac{1}{3}} \frac{\pi(D_r - \frac{4d_{sr}}{3})}{S_r} - W_{sr} = \frac{\pi(10.44 - \frac{4 \times 0.93}{3})}{22} - 0.68 = 0.63 \text{ cm} = 0.0063 \text{ m}$$

مساحت دندان هر قفب در $\frac{1}{3}$ ارتفاع از طرف تنگ است

$$A_{tr} = \frac{S_r}{\rho} k_i W_{tr \frac{1}{3}} = \frac{22}{4} \times 0.125 \times 0.0063 = 0.0039 \text{ m}^2$$

چگالی س در دندان روتدر در $\frac{1}{3}$ ارتفاع

$$B_{tr \frac{1}{3}} = \frac{4.54 \times 10^{-3}}{3.9 \times 10^{-3}} = 1.16 \text{ wb/m}^2$$

$$B_{tr60} = 1.36 \times 1.16 = 1.575 \text{ wb/m}^2$$

$$\alpha_{tr} = 2000 \text{ A}$$

$$A_{Tr} = 2000 \frac{9.3}{1000} = 19 \text{ A}$$

مناظر با این چگالی س نیروی محرکه مغناطیسی بر مته:

نیروی محرکه مغناطیسی دندان روتدر

۵- مته روتدر

$$A_{cr} = L_{dcr} = 0.1125 \times 0.017 = 1.915 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\text{چگالی س در مته روتدر} = \frac{4.54 \times 10^{-3}}{2 \times 1.915 \times 10^{-3}} = 1.185 \text{ wb/m}^2$$

$$A_{Tcr} = 280 \text{ A}$$

مناظر با این چگالی س نیروی محرکه مغناطیسی بر مته

طول مته س در مته روتدر

$$l_{cr} = \frac{\pi(D_r - 2d_{sr} - 2d_{cr})}{3\pi} = \frac{\pi(10.44 - 2 \times 0.93 - 1.7)}{3 \times \pi} \text{ cm} = 0.018 \text{ m}$$

$$\text{نیروی محرکه مغناطیسی مته روتدر} = \alpha_{ter} l_{cr} = 280 \times 0.018 = 5 \text{ A}$$

مشخصه مغناطیسی در جدول زیر آمده است

AT	α_t	B60 wb/m ²	B wb/m ²	طول m	مساحت m ²	نوع
170	48000	0.6	0.44	0.354×10^{-3}	0.0103	فاصله هدایت
25	1200	10.52	1.12	21×10^{-3}	0.00405	دندان روتدر
12	280	-	1.185	43×10^{-3}	0.001915	مته روتدر
19	2000	1.575	1.16	9.3×10^{-3}	0.0039	دندان روتدر
5	280	-	1.185	1.8×10^{-3}	0.001915	مته روتدر

$$A_{T60} = 231$$

صع

جریان مفصایم گفته هر فاز $I_m = \frac{0.427 \text{ PAT}_{60}}{K_{ws} T_s} = \frac{0.427 \times 41231}{0.934 \times 716} = 1 \text{ A}$ مدولته تلفات

تلفات آهن در دندانه استاتور

حجم دندانه استاتور = ارتفاع \times طول خالها آهن \times تعداد = $24 \times 6 \times 10^{-3} \times 11.25 \times 10^{-2} \times 21 \times 10^{-3} = 0.34 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

وزن دندانه استاتور = $0.34 \times 10^{-3} \times 7.6 \times 10^{-3} = 2.6 \text{ kg}$

چگالی آهن در دندانه = $\frac{\pi}{2} \times 1.12 = 1.76 \text{ wb/m}^2$

با استفاده از ورقهای با ضخامت 0.5 mm

مناظر با این چگالی، از شکل مربوطه تلفات بازا در لیتر کم 11.5 خواهد بود.

تلفات آهن در دندانه استاتور = $11.5 \times 2.6 = 30 \text{ W}$

تلفات آهن در هسته استاتور

طول خالها آهن \times ضخامت \times محیط متوسط = حجم هسته استاتور
 $= \pi (D + 2d_{ss} + d_{cs}) \cdot d_{cs} \cdot L_i = (10.9 + 2 \times 2.1 + 1.7) \times 10^{-2}$
 $\times 1.7 \times 10^{-2} \times 11.25 \times 10^{-2} \times \pi = 0.985 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

وزن هسته استاتور = $0.985 \times 10^{-3} \times 7.6 \times 10^3 = 7.5 \text{ kg}$

چگالی آهن در هسته استاتور = 1.185 wb/m^2

مناظر با این چگالی تلفات آهن بر 4.9 کیلو وات خواهد بود.

تلفات آهن در هسته استاتور = $7.5 \times 4.9 = 37 \text{ W}$

تلفات کل آهن = $30 + 37 = 67 \text{ W}$

تلفات واقعی آهن حدوداً برابر این تلفات خواهد بود.

تلفات کل آهن = $2 \times 67 = 134 \text{ W}$

تلفات اصطکاک و مالش هوا

از جدول مربوطه تلفات اصطکاک و مالش هوا حدوداً ۴ درصد توان فواید است. با استفاده از روابط مذکور
 ساجده ای و غلطکی تلفات حدوداً ۴ درصد توان فواید است.

تلفات اصطکاک و مالش هوا = $\frac{1.5}{100} \times 2200 = 33 \text{ W}$

س تلفات کل به بار، $134 + 33 = 167$

$E_1 = \frac{167}{3 \times 400} = 0.139 A$

متولذ تلفات چوک به بار در فاز

چوک به بار $E_0 = \sqrt{1^2 + 0.139^2} = 1 A$

دوره چوک به بار چوک به بار چوک به بار چوک به بار چوک به بار $= \frac{1}{2.77} \times 100 = 36$

این مقدار در جدول مهارت با توجه به جدول مربوط

ضریب توان به بار $\cos \phi_0 = \frac{E_1}{E_0} = \frac{0.139}{1} = 0.139 \rightarrow \phi_0 = 82^\circ, 4'$

چوک انتقال توانه

مقاومت القات پراکنده، برای سیم‌ها و کابل‌ها (دو زمینه) تلفات همگرا مفصلی:

$\lambda_{SS} = \mu_0 \left[\frac{2h_1}{3(w_s + w_2)} + \frac{2h_2}{w_1 + w_2} + \frac{2h_3}{w_1 + w_0} + \frac{h_4}{w_0} \right]$

$= 4\pi \times 10^{-7} \left[\frac{2 \times 17}{2(13.2 + 8.8)} + \frac{2 \times 3}{8.8 \times 2} + \frac{1}{2} \right] = 19.7 \times 10^{-7}$

پراکنده سیم‌ها و کابل‌ها با افتاهای موازی (متصل)

$\lambda_{SR} = \mu_0 \left[\frac{h_1}{3w_s} + \frac{h_2}{w_s} + \frac{2h_3}{w_s + w_0} + \frac{h_4}{w_0} \right] = 4\pi \times 10^{-7} \left[\frac{7}{3 \times 6.8} + \frac{2 \times 1}{6.8 + 1.5} + \frac{1}{1.5} \right]$
 $= 15.7 \times 10^{-7}$

مقدار افتاهای سیم‌ها و کابل‌ها

$\lambda'_{SR} = \lambda_{SR} \cdot \frac{K_{ws} S_s^2}{K_{wr} S_r} = 15.7 \times 10^{-7} \times \frac{0.934^2 \times 24}{1 \times 22} = 14.95 \times 10^{-7}$

تلفات همگرا مفصلی سیم‌ها

$\lambda_s = \lambda_{SS} + \lambda'_{SR} = 19.7 \times 10^{-7} + 14.95 \times 10^{-7} = 34.65 \times 10^{-7}$

مقاومت القات پراکنده $X_s = 8\pi f T p_0^2 L \left[\frac{\lambda_s}{p_0} \right]$

$X_s = 8\pi \times 50 \times 416^2 \times 0.125 \times \frac{34.65 \times 10^{-7}}{4 \times 2} = 11.8 \mu$

پراکنده سیم‌ها و کابل‌ها

$L_0 \lambda_0 = \mu_0 \frac{K_s \tau^2}{\pi \gamma_{SS}}$

نسبت متضربا بعد از این نسبت مقدار K_s از شکل مربوطه برابر با 0.875 است $\frac{L_0 \lambda_0}{L_0 \lambda_0} = \frac{0}{4} = 1833$

$L_0 \lambda_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{0.875 \times 0.0825^2}{\pi \times 0.01375} = 1.73 \times 10^{-7}$

مقاومت الکتریکی القا لایسین $X_0 = 8\pi f T_s^2 \frac{L_0 \lambda_0}{p q}$

$X_0 = 8\pi \times 50 \times 4160^2 \times \frac{1.73 \times 10^{-7}}{4 \times 2} = 4.7 \text{ ل}$

پرانرژی زینتر؟ میان مقایسه گفته در فاز ۲۵ و ولتاژ در فاز ۴۰۰۷ ولت.

$X_m = \frac{400}{1} = 400 \text{ ل}$

مقاومت مقایسه گفته

از معادله مربوطه مقاومت الکتریکی زینتر در فاز:

$X_2 = \frac{5}{6} \cdot \frac{X_m}{m_s^2} \left(\frac{1}{q_s^2} + \frac{1}{q_r^2} \right)$

$q_s = \frac{24}{3 \times 4} = 2$ سیرار عقب در فاز رستور

$q_r = \frac{24}{3 \times 4} = 1.835$ سیرار عقب در فاز رستور

$X_2 = \frac{5}{6} \times \frac{400}{3^2} \left[\frac{1}{2^2} + \frac{1}{1.835^2} \right] = 20.3 \text{ ل}$

مقاومت الکتریکی را در مدار دوم در معادله فقط بنویسید.

$X_s = 11.8 + 4.7 + 20.3 = 36.8 \text{ ل}$ مقاومت الکتریکی در مدار ارجاع شده است

مقاومت مقایسه رستور

$Y_s = \frac{0.021 \times 416 \times 0.68}{0.709} = 8.37 \text{ ل}$

مقاومت در مدار رستور $= 3 \times 2.77^2 \times 8.37 = 193 \text{ و}$

مقاومت در مدار رستور $= 124 \text{ و}$

مقاومت در فاز رستور $= \frac{124}{3} = 41.3 \text{ و}$

$Y_r = \frac{41.3}{2.77^2} \times \frac{1}{0.825^2} = 7.83 \text{ ل}$ مقاومت مقایسه در مدار رستور

$R_s = 8.37 + 7.83 = 16.2 \text{ ل}$ مقاومت کل ارجاع شده در مدار رستور

مقاومت ظاهر - مقاومت ظاهر کل رستور در مدار رستور

$Z_s = \sqrt{36.8^2 + 16.2^2} = 40.2 \text{ ل}$

فشار الکتریکی در مدار $I_{sc} = \frac{400}{40.2} = 9.95 \text{ A}$

ضریب توان الکتریکی $\cos \phi_{sc} = \frac{16.2}{40.2} = 0.403 \Rightarrow \phi_{sc} = 66^\circ, 12'$

مقاومت در مدار رستور $= 193 \text{ و}$

مقاومت در مدار رستور

مقاومت در مدار رستور $= 124 \text{ و}$

مقاومت در مدار رستور $= 134 \text{ و}$

مقاومت در مدار رستور $= 93 \text{ و}$

مقاومت کل در مدار رستور $= 424 \text{ و}$ توان کل در مدار رستور $= 2200 \text{ و}$

توان کل در مدار رستور $= 2200 + 484 = 2684 \text{ و}$ $\eta = \frac{2200}{2684} \times 100 = 81.9\%$

مقدار دایره ای - با توجه به همسنگی عمودالر دایره ای، نتایج زیر حاصل می شود.

$$\cos \alpha = \cos 34^\circ = 0.829$$

$$I_s = OA = 2.63 A$$

$$\frac{\text{توان ورودی اندازش}}{\text{توان ورودی بار کامل}} = \frac{BG}{AK} = 1$$

$$\frac{\text{توان ورودی اندازش}}{\text{توان ورودی بار کامل}} = \frac{PO}{AK} = 2$$

$$\frac{\text{توان خروجی اندازش}}{\text{توان خروجی بار کامل}} = \frac{MN}{AL} = 1.67$$

افزایش رصید بار استاتور: $W_c = 193 W$ تلفات مس استاتور

$$\text{تلفات مس سیم پیچ بار} = \frac{2L}{L_{mt}} W_c = \frac{2 \times 12.5}{68} \times 193 = 71 W$$

$$W_c = 134 W \text{ تلفات آهن در استاتور}$$

$$W_c = 71 + 134 = 205 W \text{ تلفات کل که بوسیله سطح استاتور انتقال می یابند}$$

$$S_{\text{سطح جابه ای استوانه ای استاتور}} = \pi \times 18.1 \times 12.5 \text{ cm}^2 = 0.0712 \text{ m}^2$$

ضریب فنک کراخ از جدول 3-6 ، 0.03 انتقال می شود.

$$W_c = \frac{0.0712}{0.03} = 2.38 W \text{ تلفات انتقال برح از سطح استاتور}$$

$$S_{\text{سطح داخل استوانه استاتور}} = \pi \times 10.5 \times 12.5 \text{ cm}^2 = 0.0412 \text{ m}^2$$

$$V_a = \pi \times 0.105 \times 25 = 8.25 \text{ m}^3 \text{ سرعت محیطی}$$

از جدول 3-6 ضریب فنک کراخ

$$= \frac{0.04}{1 + 0.1 V_a} = \frac{0.04}{1 + 0.1 \times 8.25} = 0.022$$

$$W_c = \frac{0.0412}{0.022} = 1.87 W \text{ تلفات انتقال برح از سطح داخل استاتور}$$

$$S_{\text{سطح جانبی کلاهک}} = 2 \times \frac{\pi}{4} (18.1^2 - 10.5^2) \text{ cm}^2 = 0.044 \text{ m}^2$$

$$\text{سرعت هوا در سطح سطوح} = 0.1 \times 9.25 = 0.925 \text{ m/s}$$

$$\text{ضریب فنک کردن} = \frac{0.15}{v_a} = \frac{0.15}{0.925} = 0.162$$

$$\text{مقدار انتقال حرارت از سطح سطح} = \frac{0.044}{0.162} = 0.272$$

$$\text{کل مقدار انتقال حرارت} = 2.38 + 1.87 + 0.272 = 4.52 \approx 4.5 \text{ W}$$

$$\text{افزایش درجه حرارت} \theta_m = \frac{205}{4.5} = 45.6^\circ \text{C}$$

که در حدود مجاز می باشد.

جریات بمبار		رودت	
231	۱- نیروی محرکه مقاطع متناظر کننده بر حسب	0.3 mm	۱- طول فاصله هدایت
17	۲- جریات متناظر کننده باز I_m	10.44 cm	۲- قطر رودت
400 A	۳- معادلات القای متناظر کننده X_m	صفر	۳- نفوذ نسبی
134 W	۴- تلفات هسته	22	۴- تعداد سیم‌ها
33 W	۵- تلفات اصطکاک و سایر هدا	1.835	۵- سیم‌رودت‌ها
167 W	۶- تلفات بمبار	1	۶- هادی در سیم
0.139 A	۷- مؤلفه تلفات E_d	1	۷- ضریب سیم
1 A	۸- جریان بمبار باز E_o	1.49 cm	۸- گام سیم
1.73 A	۹- جریان بمبار خط	244 A	۹- جریان سیم رودت
0.139	۱۰- ضریب توان بمبار $\cos \phi$	7 x 6.5 mm	۱۰- میله رودت: سطح مقطع
جریات اتصال کوتاه		44.6 mm ²	مساحت A_e
		16.5 cm	طول L_b
11.8 A	۱- معادلات القای پراکنده X_s	5.47 Mmm ²	گزارش δ_b
4.7 A	۲- معادلات القای پراکنده اتصال X_o	0.76 x 10 ⁻⁴ A	۱۱- معادلات هسته
20.3 A	۳- معادلات القای پراکنده نوزاد X_2	101 W	۱۲- تلفات سرد سیم $Sr E_b r_o$
36.8 A	۴- معادلات القای پراکنده X_s	428 A	۱۳- جریان حلقه اتصال کوتاه I_e
16.2 A	۵- معادلات کل R_s	10 x 8 mm ²	۱۴- حلقه اتصال کوتاه: سطح مقطع
40.2 A	۶- معادلات ظاهری اتصال کوتاه Z_s	80 mm ²	مساحت A_e
9.95 A	۷- جریان اتصال کوتاه هر فاز I_{sc}	7.58 cm	قطر سیم D_e
17.5 A	۸- جریان اتصال کوتاه خط	5.35 A mm ²	گزارش δ_e
0.043	۹- ضریب توان اتصال کوتاه $\cos \phi_{sc}$	0.628 x 10 ⁻⁴ A	۱۵- تفاوت در ولت‌ها V_e
		23 W	۱۶- تلفات سرد سیم اتصال کوتاه $2 E_e r_e$
		124 W	۱۷- تلفات سرد سیم رودت
		7.83 A	۱۸- معادلات مدار جریان پراکنده $r^1 r$
		1.7 cm	۱۹- فاصله هسته رودت d_{cr}

مشخصات طرح - موتور سه فاز قفسه سنجان قدرت 2.2 Kw، توان 50Hz، ولتاژ 400V
انقار مدت

مقادیر نامی		استاندارد	
1- تعداد فویل بارکامد	2.2 Kw	1- نوع ورق	ورق Lohys به ضخامت 0.3mm
2- ولتاژ خطی	400 V	2- نوع سیم پیچی	زنجیری کامپلکس طبقه
3- توان	50Hz	3- نوع انقار	مدت
4- تعداد فاز	3	4- ولتاژ نامی	400 V
5- بازه	0.8	5- ضریب	Es
6- ضریب توان	0.825	6- ضریب	4.54 mwb Φ_m
7- تعداد قطب ها	4	7- تعداد دور در فاز	416
8- نسبت شکم	25 rps	8- تعداد سیارها	24
9- توان ورودی	3.33 KVA	9- سیار در قطب	6
10- جریان خطی با کامل	4.8 A	10- گام پیچ	2
بارگیری			
1- بارگیری محض مغناطیسی	0.44 wb/m ² B_{av}	11- ضریب توزیع	0.966
2- بارگیری محض الکتریکی	21000 A/m ² A_c	12- ضریب گام	0.9659
3- نکت، توان فویل	97	13- ضریب سیم پیچی	0.934
4- $D^2 L$	1375 cm ³	14- گام سیار	1.375 cm
ابعاد اصل			
1- قطر داخل استاتور	10.5 cm	15- هدای: فولکنت	0.95 mm
2- طول ناخالص هسته	12.5 cm	16- قوا عایق دار	4.41 mm
3- جبری	nd	17- سطح مقطع	0.709 mm ²
4- طول ناخالص آهن	12.5 cm	18- گیار جریب	3.91 A/mm ²
5- طول ناخالص آلوم	11.25 cm	19- ضریب متوسط	68 cm
6- گام قطب	8.25 cm	20- مقاومت هر فاز در 75°C	8.37 Ω
		21- تلفات مبرر بار کامل	193 W
		22- ضریب هسته	1.7 cm
		23- قوا خالص و بار کامل	18.1 cm

محکمہ ماسین	
	۱۔ دربار کمال
۴۸۶ w	تلفات
۲۲۰۰ w	تداؤں کو بیجا
۲۶۸۶ w	تداؤں کو بیجا
۰.۸۱۳	بازدہ
۵.۳ %	لفظی
	۲۔ حد اکثر تداؤں کو بیجا
۱.۶۷	تداؤں کو بیجا نامی
	۳۔ گتیاور حد اکثر
۲	گتیاور نامی
	۴۔ گتیاور راہ اندازوں
۱	گتیاور نامی
۴۵.۶ °C	۵۔ افزائش درجہ حرارت
θm	